

АКТ

общего (всеннего) осмотра дома
« 16» 05 2020 г.

по адресу: **г. Яровое, квартал «А», дом № 37**

В.Г.Куликов

Общие сведения по дому			
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей
ООО «УК Яровое»	1979	железобетонные стеновые панели	5
		Наличие подвала	да
		железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток	

Комиссия в составе: инженера ЭЖФ Вакалова Е.А., инженера ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома. Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		
Фундамент	Состояние удовлетворительное	
Подвал	Состояние удовлетворительное	
Отмостка	1. Восток – грунт выше уровня отмостки, разрушение верхнего слоя бетона, местами проседание, наличие в отдельных местах контр уклонов к дому, на северном углу выполнена отсыпка грунтом 2. Север – выполнена отсыпка грунтом (12 м).	капитальный ремонт
Цоколь	1. Сквозное отверстие в наружной стеновой панели под кв. № 1 (север) 2. Шелушение защитного слоя бетона в нижней части плиты входа в подвал № 2,3,4,5,6. 3. Шелушение окрасочного слоя (по периметру)	текущий ремонт капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное	
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Лоджии	Состояние удовлетворительное 1. Шелушение защитного слоя бетона плит стоек лоджий: кв. № 10 (восток – правая), 26 А (правая), 35 (правая), 38 (правая), 53(правая), 67 (правая), 70 (запад – правая), 78 (восток – правая). 2. Шелушение защитного слоя бетона нижней поверхности плит перекрытия лоджий: кв. № 39 3. Частичное выпадение цементного раствора из заделки швов между стоек лоджий 4. Кровельное покрытие лоджий квартир № 23, 37, 39, 69 в плохом техническом состоянии (порывы, трещины, места ми отсутствия).	текущий ремонт капитальный ремонт кровельного покрытия
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Подъезды	Состояние удовлетворительное	
Крыша	1. Ливнеприёмный лоток – состояние удовлетворительное 2. Выполнен ремонт кровельного покрытия плиты: Восток – над кв. № 68 (1 шт.). 3. Частичное разрушение защитного слоя бетона верхней поверхности плиты:	капитальный ремонт

	Запад – над кв. № 25 (зал), 52 (кухня), 69 (зал). Восток – над кв. № 37 (1 шт.).	
Система отопления	4. Наличие трещин со следами протекания на нижней поверхности плит покрытия кровли. Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	1. Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов. Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	1. Наружная коррозия трубопроводов стояков: Ø 20 – 3 м. 2. Отсутствуют подкладки под пластиковые трубопровод в местах опоры на перегородках.	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов. Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроосвещения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ. 2. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 224 от 13.07.2018 г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное. 1. Частичное разрушение кирпичной кладки и покрытия вентканалов в чердаке.	текущий ремонт
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии:

инженер по ЭЖФ

Вакалов Е.А.

инженер по ЭЖФ

Комов К.А.