

Общие сведения по дому				
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала
ООО «УК Яровое»	2013 г. – выполнен капитальный ремонт по ФЗ № 185 1964	кирпичные	5	да
				плоская, рулонная

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Вакалова Е.А., инженера по ЭЖФ Комова К.А., произвели общий осмотр дома. Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	
Подвал	Состояние удовлетворительное	
Отмостка	Состояние удовлетворительное	
Цоколь	1. Поперечные трещины на поверхности в отдельных местах. Состояние удовлетворительное (выполнена отделка бетонными облицовочными плитками)	текущий ремонт
Стены наружные	1. Продавлена плитка до 1 м ² (запад между подъездом № 1 и входом в подвал). 2. Продавлена плитка до 0,5 м ² (запад между подъездом № 5 и входом в подвал). Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Перекрытия	1. Не выполнена заделка температурных швов: Запад – 1 шт., Восток – 2 шт. 2. Частичное отслоение защитного слоя бетона перемишки над окном кв. № 64 (кухня) Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Балконы	1. Разрушение защитного слоя бетона балконной плиты квартир № 11, 15, 16, 19, 20, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 51, 52, 55, 59, 65, 71, 75, 77, 90, 95, 110, 113, 114. 2. Частичное разрушение защитного слоя бетона нижней и боковых поверхностей остальных балконных плит.	капитальный ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное	
Подъезды	Состояние удовлетворительное	
Кровля	Состояние удовлетворительное 1. Заделка оконный проём на будке выхода на крышу над подъездом № 5. 2. Отслоение штукатурного слоя в отдельных местах оголовков вентилях. 3. Отсутствуют зонты над оголовками вентилях. 4. Нарушение окрасочного слоя в отдельных местах металлической отделки карниза.	текущий ремонт

Система отопления	Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Система канализации	1. Отсутствует изоляция на полипропиленовом магистральном трубопроводе Ø 50 по всей длине подвала Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен Состояние удовлетворительное (работоспособная)	
Системы электроснабжения и освещения	1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 224 от 13.07.2018 г.). 2. Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ. Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии:

инженер по ЭЖФ

Вакалов Е.А.

инженер по ЭЖФ

Комов К.А.