

АКТ

общего (осеннего) осмотра дома
 « 28» 09 2020 г.

по адресу:
 г. Яровое, квартал «Б», дом № 23

Общие сведения по дому			
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей
ООО «УК Яровое»	1968	железобетонные панели	5
			Наличие подвала
			да
			Кровля
			плоская, рулонная

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Вакалова Е.А., инженера по ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома.
 Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное	
Подвал	Состояние удовлетворительное	
Отмостка	1. Восток – разрушение верхнего слоя, проседание = 6 м 2. Юг – разрушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах контруклонов к до- му, грунт выше уровня отмостки	капитальный ремонт
Цоколь	1. Частичное выпадение заделки межпанельных швов (по периметру): Юг- до 10 м; Север – до 6 м, Восток – до 1 м 2. Шелушение окрасочного слоя (по периметру)	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное Частичное выпадение цементного раствора из заделки наружных межпанельных швов: Север – кв. № 5, 57, 60 Юг – кв. № 1, 6, 18, 22, 27, 45 Восток – кв. № 14, 16, 18.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Балконы	1. Разрушен защитный слой бетона балконной плиты квартир № 14, 38. 2. Частичное разрушение защитного слоя бетона нижней и боковых поверхностей остальных балконных плит.	капитальный ремонт (по проекту)
Окна	Состояние удовлетворительное 1. Отсутствует внутреннее остекление на лестничной площадке в подъезде № 3 (между 4 и 5 эт. – 2 створ- ки) 2. Отсутствуют металлическиеоконные сливы на окнах лестничных площадок подъездов № 3 (4 эт.), 4(3 эт.)	капитальный ремонт
Подъезды	Состояние удовлетворительное 1. Шелушение верхнего слоя бетона на входных площадках крылец всех подъездов	текущий ремонт

Крыша	. Состояние удовлетворительное: (выполнен капитальный ремонт крыши 2019 г.)		
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов: Ø 57 – 22 м; Ø 42 – 11 м		капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Глубокая коррозия трубопроводов: Ø 20 – 5 мест		капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Глубокая коррозия трубопроводов: Ø 57 – 4 места; переход с Ø 32 на Ø 57 – 0,5 м		капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное (работоспособная)		капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен		
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 76 от 11.03.2016 г.). 2. Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ.		капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное		
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное		

Члены комиссии: инженер по ЭЖФ  Вакалов Е.А.

инженер по ЭЖФ  Комов К.А.